



AXIO MET

Model AX-7003

Návod k obsluze



Symbols



Stejnosměrný proud



Střídavý proud



Uzemnění



Pozor



Nebezpečné napětí



Symbol vybité baterie



Dvojitá izolace

Varování a bezpečnosti prostředky

- Měřidlo nepoužívejte k měření hodnoty signálu, který je vyšší než hodnota doporučená v návodu k obsluze a na krytu přístroje (viz specifikace).
- Zvláštní pozornost během měření věnujte napětí > 20V a proudu > 10mA.
- Před každým použitím je potřeba zkontrolovat multimetr, měřící vodiče a příslušenství. Jestliže máte jakékoliv pochybnosti o správné funkčnosti přístroje, nechte přístroj překontrolovat v servisu.
- Nedotýkejte se neizolovaných součástí obvodů a koncovek měřících sond.
- Během měření proudu zapojte přístroj do obvodu vždy sériově.
- Pojistky vždy vyměňujte za typ, který doporučuje výrobce.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s výbušnými plyny.



Postup při měření

Před zahájením měření: Otevřete kryt baterie a zkontrolujte, zda je baterie správně vložena. Baterie je používána pouze při měření odporu.

1. Při zapojování nebo odpojování měřících vodičů k/od obvodu vždy vypněte napájení měřeného obvodu a vybijte jeho kapacitu.
2. Nastavte kruhový přepínač do požadované polohy. Pokud předem neznáte hodnotu měřeného signálu, začněte měření od nejvyššího rozsahu a postupně ho snižujte.
3. Důkladně sledujte maximální hodnotu vstupního signálu.

Pro různá měření zapojte měřící vodiče způsobem, který je zobrazen na níže uvedených obrázcích.


Pozor: Za účelem dodržení maximální přesnosti při měření musí měřidlo ležet ve vodorovné poloze na nekovovém povrchu a měřící rozsah musí být zvolen tak, abych výsledek byl odečítán maximálně z 1/3 měřící stupnice.

Jestliže ukazatel neukazuje přesně bod nula, nastavte ho ručně pomocí plastového nastavovacího šroubu.


Pozor: Před měření odporu spojte měřící koncovky a pomocí regulačního kolečka 0 OHM ADJ nastavte na stupnici pro měření odporu bod "0".



Měření stejnosměrného napětí DC

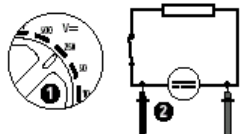


Měření střídavého proudu AC

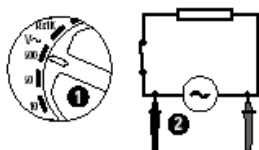

Měření stejnosměrného proudu DC



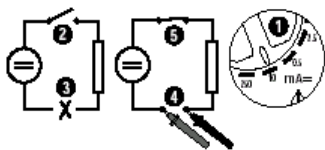

Měření odporu



Zkouška baterie



Všeobecná specifikace

Displej: Analogový se zrcadlovou stupnicí

Pracovní teplota: 5°C až 40°C, 0 až 75% relativní vlhkosti

Skladovací teplota: -20°C až 60°C, 0 až 80% relativní vlhkosti s vyjmutou baterií.

Napájení (pro měření odporu): IEC Lr3 1.5 Volt AAA

Rozměry s hostrem: 85x 120 x 30 mm

Hmotnost s baterií: (150g)

Vybavení: měřící vodiče, holster, baterie, návod k obsluze

Bezpečnost: EN61010-1, Kat. II 300V

Elektrická specifikace

Přesnost je uvedena jako \pm % z plné hodnoty pro teplotu 23°C \pm 5°C, <75% relativní vlhkosti.

Stejnoseměrné napětí DC

Rozsahy: 10, 50, 250, 500V

Přesnost, všechny rozsahy: \pm 5%

Střídavé napětí AC - přesnost uvedená pro sinusoidní průběh

Rozsahy: 50, 250, 500V

Přesnost, všechny rozsahy: \pm 5%

Stejnoseměrný proud

Rozsahy: 25, 250mA

Přesnost: \pm 5%

Odpor

Rozsahy: 10k Ω , 1M Ω



Přesnost, všechny rozsahy: $\pm 5\%$

Zkouška baterie

Napětí baterie: 1.5V (125mA), 9V (25mA)

Decibele: 4 až 56 (0 dB: 1mW/600Ω)

Výměna baterie/pojistky

Pozor: Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, vypněte multimetr a všechna měřená zařízení nebo obvody a před sejmutím krytu odpojte měřicí vodiče.

1. Sejměte obal pláště, odšroubujte šroubky spojující přední a zadní část pláště.
2. Výměna pojistky: Vyměňte pojistku z úchytu. Vyměňte ji za novou, typově odpovídající pojistku.
3. Výměna baterie: Vyměňte baterii 1.5 typu Lr3 za novou.
4. Smontujte zpět plášť přístroje.

Pozor: Použití nesprávné pojistky může vést k vážnému zranění nebo dokonce k smrti. Nevypnutí měřidla před výměnou baterie může vést k poškození přístroje.

